


## LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:

Grundejerforeningen Ørbækgård område 3 Hørsholm  
GRDF. ØRBÆKGÅRD OMRÅDE 3

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 2

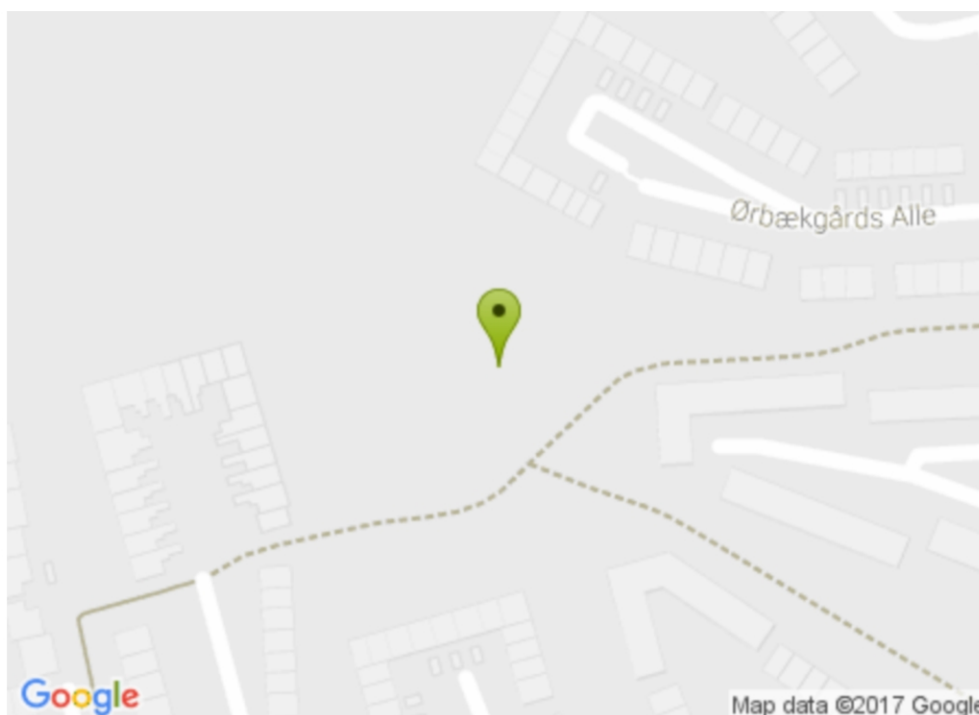

**Inspektionstype: Årlig hovedinspektion**

Inspektion udført af:  
Sune Rødgaard

Certificeret Legepladsinspektør  
Certifikat nr. 033 fra DNV-GL  
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

**Inspektionsdato: mar 09, 2017**

**Rapportnr.: SR412**

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS  
Selagervej 5 • DK-5750 Ringe • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Mail: mail@dalpin.dk  
Web.: www.dalpin.dk  
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling  
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg  
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling  
Højager 91, DK-8382 Hinnerup  
Mobil: +45 2510 2501

## Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

## Kundeinformation

|            |                                                 |               |                    |
|------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Kunde      | Grundejerforeningen Ørbækgård område 3 Hørsholm | Kunde nr.     | 40204196           |
| Adresse    |                                                 | Kontaktperson | Thomas Kjellman    |
| Område     | Sjælland                                        | Telefon       | 40204196           |
| Postnr./By | 2970 / Hørsholm                                 | E-mail        | omraade3@gmail.com |

## Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er, at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176:2008 del 1 og 7 og EN1176:2009 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt EN1176:2014 del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312+A1:2010 for multisport og EN14974+A1:2010 for Rullesport. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporten kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpnet. Afhjulpne afvigelser siden sidste inspektion, er lukkede i vores system Playmapping, så de ikke længere fremgår af inspektionsrapporten.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176:2008 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176:2008 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold.

Statistiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176:2008 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176:2009 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176:2008 del 1 Anneks D og EN1176:2009 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er ikke testet, men vurderet visuelt, og en faldkugletest er nødvendig, for at fastslå de støddæmpende egenskaber i tvivlstilfælde. Kalibreret og verificeret udstyr skal her anvendes.

Certificeret legepladsinspektør




Sune Rødgaard

## Oversigt over beliggenhed

|                                     |            |                                                       |         |                      |           |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
| Grdf. Ørbækgård område 3 (40204196) |            | Adresse: Ørbækgårdsalle 325, Sjælland, Hørsholm. 2970 |         |                      | Side 3    |
| Kontaktperson:<br>Thomas Kjellman   |            | E-mail:<br>omraade3@gmail.com                         |         | Telefon:<br>45864724 |           |
| Risikovurdering                     |            | 7                                                     | 4       |                      |           |
|                                     | Ubetydelig | Acceptabel                                            | Uønsket | Høj                  | Meget høj |

Beliggenhed: Grdf. Ørbækgård område 3 (40204196)

Adresse: Ørbækgårdsalle 325, Sjælland, Hørsholm. 2970

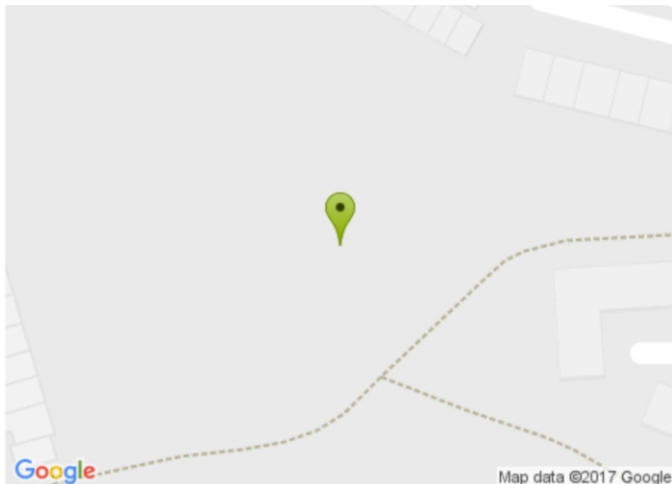

## Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ  
Redskabstype: Legepladsudstyr/Gynge  
Producent: Noles A/S

Åbne  
problemstillinger: 2



Navn: Kombiredskab  
Redskabstype: Legesystem/Legesystem - Unge 9-14 år  
Producent: Noles A/S

Åbne  
problemstillinger:  
10

## Redskab - Gyngestativ, Legepladsudstyr/Gynge Beliggenhed - Grdf. Ørbækgård område 3

Navn: Gyngestativ  
 Redskabsnr.: 40204196.1  
 Producent: Noles A/S  
 Installationsdato: jan 06, 2003  
 Levetid: 10  
 Materiale: FSC træ

Højde: 2.461 mm  
 Bredde: 4.648 mm  
 Dybde: 2.320 mm  
 Max. fri faldhøjde: 1.310 mm  
 Sikkerhedsareal: 7.780 x 4.878 mm (37,95 m2)  
 Småbørn (0-5 år)  
 Børn (6-11 år)



### Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Acceptabel

|                     |                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Redskabet har en ru overflade.<br>Ru overflader må ikke frembyde nogen risiko for tilskadekomst.<br>EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish |
| Bemærkninger        | Den ene stolpe fremstår ru.                                                                                                                        |
| Tiltag              |                                                                                                                                                    |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                                    |





| Problemstilling     |                                                                                                                                       | Risikovurdering: 3 - Uønsket |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Problembeskrivelse  | En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald.<br>EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |                              |
| Bemærkninger        | Der er konstateret forfald i den øverste del af overliggeren.                                                                         |                              |
| Tiltag              |                                                                                                                                       |                              |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                       |                              |



## Redskab - Kombiredskab, Legepladsudstyr/Legesystem/Legesystem - Unge 9-14 år Beliggenhed - Grdf. Ørbækgård område 3

Navn: Kombiredskab  
Redskabsnr.: 40204196.2  
Producent: Noles A/S  
Installationsdato: jan 06, 2003  
Materiale: kunststof/træ/Stål

Børn (6-11 år)




| Problemstilling     |                                                                                                                                       | Risikovurdering: 4 - Acceptabel |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse  | En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald.<br>EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger        | Der er råd i tagplader.<br>OBS! for brud på materialet.                                                                               |                                 |
| Tiltag              |                                                                                                                                       |                                 |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                       |                                 |



| Problemstilling     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risikovurdering: 3 - Uønsket |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre.<br>Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse.<br>EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre |                              |
| Bemærkninger        | Der er konstateret åbninger ved toppen af klatrevæggen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Tiltag              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |



| Problemstilling     |                                                                                                                                       | Risikovurdering: 4 - Acceptabel |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse  | En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald.<br>EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger        | Der er konstateret forfald i toppen af den viste stolpe.                                                                              |                                 |
| Tiltag              |                                                                                                                                       |                                 |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                       |                                 |

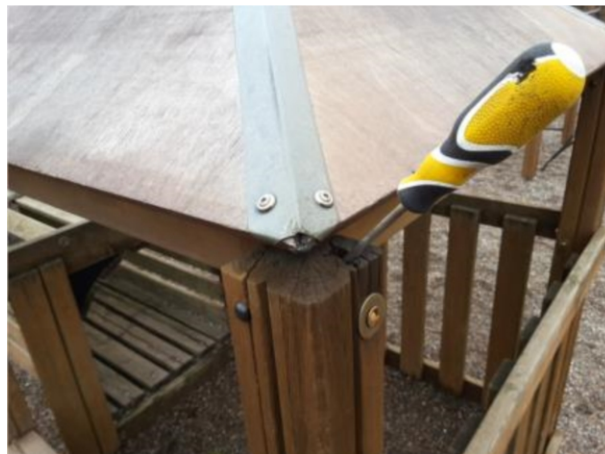

| Problemstilling     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Risikovurdering: 3 - Uønsket |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger.<br>Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum.<br>Definitionen af frirummet er det cylindriske rum, som brugeren optager under brug. Her er det siddende. Radius 1000mm, højde 1500mm.<br>EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre<br>EN 1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum |                              |
| Bemærkninger        | Der er 2 åbninger i rutsjebanens frirum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Tiltag              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |





## Problemstilling

|                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes.<br>Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer.<br>EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse |
| Bemærkninger        | Den viste rebstige bør strammes op.                                                                                                                                                                     |
| Tiltag              |                                                                                                                                                                                                         |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                                                                                         |



## Problemstilling

Risikovurdering: 4 - Acceptabel

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Redskabet er slidt og ved at blive nedbrudt. Det medfører risiko for at der opstår skarpe kanter.<br>EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |
| Bemærkninger        | Der er råd i brædder i og ved tunnel.                                                                                                                                                                         |
| Tiltag              |                                                                                                                                                                                                               |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                                                                                               |



| Problemstilling     |                                                                                                                                       | Risikovurdering: 4 - Acceptabel |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse  | En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald.<br>EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger        | Der er råd i den nederste del af klarevæg.<br>Det anbefales af få fjernet den nederste del så råd ikke kan vandre videre op i pladen. |                                 |
| Tiltag              |                                                                                                                                       |                                 |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                       |                                 |



| Problemstilling     |                                                                                                                                                                                     | Risikovurdering: 3 - Uønsket |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Der må ikke være nogen udstikkende søm, skruer, wireafslutninger eller spidse eller skarpkantede komponenter i redskabet som her.<br>EN1176:2008 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish |                              |
| Bemærkninger        | Der er en udstikkende skrue ved tunnelen.                                                                                                                                           |                              |
| Tiltag              |                                                                                                                                                                                     |                              |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                                                                                     |                              |





| Problemstilling     |                                                                                                                         | Risikovurdering: 4 - Acceptabel |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger        | Der er konstateret forfald i de 2 viste vanger ved fastgørelsen til stolperne.                                          |                                 |
| Tiltag              |                                                                                                                         |                                 |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                         |                                 |



| Problemstilling     |                                                                                                                         | Risikovurdering: 4 - Acceptabel |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Problembeskrivelse  | Der er manglende vedligeholdelse af redskabet - Se bemærkning EN1176:2008 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse |                                 |
| Bemærkninger        | Der er her begyndende råd.<br>OBS! ingen sikkerhedsmæssigt problem på nuværende tidspunkt.                              |                                 |
| Tiltag              |                                                                                                                         |                                 |
| Tiltagsbemærkninger |                                                                                                                         |                                 |



## Risikovurdering (informativ)

| Sandsynlighed  | Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Meget høj  | Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpnet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper. |
| 2 - Høj        | Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.                            |
| 3 - Uønsket    | Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.                                    |
| 4 - Acceptabel | Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.                                                                 |
| 5 - Ubetydelig | Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.                                                                                                                                                                                     |

| Alvorlighed    | Alvorlighed af skade                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Meget høj  | Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.                                                                |
| 2 - Høj        | Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnedeben og lårbænen, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud. |
| 3 - Uønsket    | Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.                                                            |
| 4 - Acceptabel | Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.                                                                                                             |
| 5 - Ubetydelig | Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.                                                                            |

|               |                |                |                |             |         |               |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|
| Sandsynlighed | 1 - Meget høj  | 1-5 (3)        | 1-4 (3)        | 1-3 (2)     | 1-2 (2) | 1-1 (1)       |
|               | 2 - Høj        | 2-5 (4)        | 2-4 (3)        | 2-3 (3)     | 2-2 (2) | 2-1 (2)       |
|               | 3 - Uønsket    | 3-5 (4)        | 3-4 (4)        | 3-3 (3)     | 3-2 (3) | 3-1 (2)       |
|               | 4 - Acceptabel | 4-5 (5)        | 4-4 (4)        | 4-3 (4)     | 4-2 (3) | 4-1 (3)       |
|               | 5 - Ubetydelig | 5-5 (5)        | 5-4 (5)        | 5-3 (4)     | 5-2 (4) | 5-1 (3)       |
| Risikomatrix  |                | 5 - Ubetydelig | 4 - Acceptabel | 3 - Uønsket | 2 - Høj | 1 - Meget høj |
|               |                | Alvorlighed    |                |             |         |               |

## Risikoniveauer

|            |   |
|------------|---|
| Meget høj  | 1 |
| Høj        | 2 |
| Uønsket    | 3 |
| Acceptabel | 4 |
| Ubetydelig | 5 |